



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

R5

Oljesmorda lamellvakuumpumpar
RD 0200 A, RD 0240 A, RD 0300 A, RD 0360 A

Instruktionsmanual



Innehållsförteckning

1	Säkerhet	4
2	Produktbeskrivning	5
2.1	Driftsprincip	6
2.2	Avsedd användning	6
2.3	Startmanöverorgan	7
2.4	Standardtillbehör	7
2.4.1	Gasballastventil.....	7
2.5	Extra tillbehör	7
2.5.1	Gasballastventil tillval	7
2.5.2	Inloppsfilter	7
2.5.3	Kylluftsavledare	7
2.5.4	Vatten-olja-värmeväxlare	7
2.5.5	Temperaturbrytare.....	7
2.5.6	Resistanstermometer "olja"	8
2.5.7	Nivåvakt	8
2.5.8	Drivenhet med variabelt varvtal	8
2.6	Positioner för sensorer.....	8
3	Transport och hantering	9
4	Förvaring	10
5	Installation.....	11
5.1	Installationsförutsättningar.....	11
5.2	Anslutningsledningar och -rör	12
5.2.1	Inloppsanslutning	12
5.2.2	Utblåsanslutning	13
5.2.3	Kylvattenanslutning (tillval).....	14
5.3	Fyll på olja.....	17
5.4	Fästa kopplingen.....	18
6	Elektrisk anslutning	20
6.1	Maskin som levereras med en styrenhet (tillval)	20
6.2	Maskin levererad utan styrenhet eller drivenhet med variabelt varvtal (VSD)	21
6.3	Maskin levererad med drivenhet med variabelt varvtal (tillval).....	22
6.4	Kopplingsschema för trefasmotor.....	23
6.5	Elanslutning av övervakningsenheter	25
6.5.1	Kopplingsschema nivåvakt (tillval)	25
6.5.2	Kopplingsschema för temperaturbrytare (tillval).....	25
6.5.3	Kopplingsschema för resistanstermometer (tillval).....	26
6.5.4	Kopplingsdiagram för trycksändare (tillval).....	26
6.5.5	Kopplingsschema för tryckbrytare för vatten-olja-värmeväxlare (tillval).....	26
7	Driftsättning	27
7.1	Transportera kondenserbara ångor.....	28
8	Underhåll	29
8.1	Underhållsschema	30
8.2	Oljenivåinspektion	31
8.3	Byte av olja och oljefilter	31
8.4	Byte av utblåsfiler	33
8.5	Rengöring av värmeväxlare för luft.....	35
9	Översyn.....	36

10	Urdrifttagning	37
	10.1 Isärtagning och återvinning	37
11	Reservdelar	38
12	Felsökning	39
13	Tekniska data.....	42
14	Olja	44
15	EU-försäkran om överensstämmelse.....	45
16	Försäkran om överensstämmelse	46

1 Säkerhet

Innan hantering av maskin bör denna bruksanvisning läsas och förstås. Kontakta din tillverkarerepresentant om något behöver förtydligas.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning och förvara den för framtida referens.

Denna bruksanvisning är giltig så länge kunden inte förändrar produkten på något sätt.

maskin är avsedd för industriell användning. Den får bara hanteras av tekniskt utbildad personal.

Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning i enlighet med lokala föreskrifter.

maskin har designats och tillverkats i enlighet med de senaste metoderna. Det kan dock finnas kvar kvarstående risker, enligt beskrivningen i följande kapitel och i enlighet med kapitel *Avsedd användning* [→ 6].

Denna bruksanvisning uppmärksammar potentiella faror där så behövs. Säkerhetsanvisningar och varningar är märkta med ett av nyckelorden FARA, VARNING, FÖRSIKTIGHET och NOTERA och OBSERVERA på följande sätt:



FARA

... markerar en överhängande fara som orsakar dödsfall eller allvarliga personskador om den inte förhindras.



VARNING

... markerar en potentiell fara som kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.



FÖRSIKTIGHET

... markerar en potentiell fara som kan orsaka lindriga personskador.



OBSERVERA


... markerar en potentiell fara som kan orsaka egendomsskador.



OBSERVERA

... markerar nyttiga tips och rekommendationer, liksom upplysningar för effektiv och bekymmersfri drift.

2 Produktbeskrivning

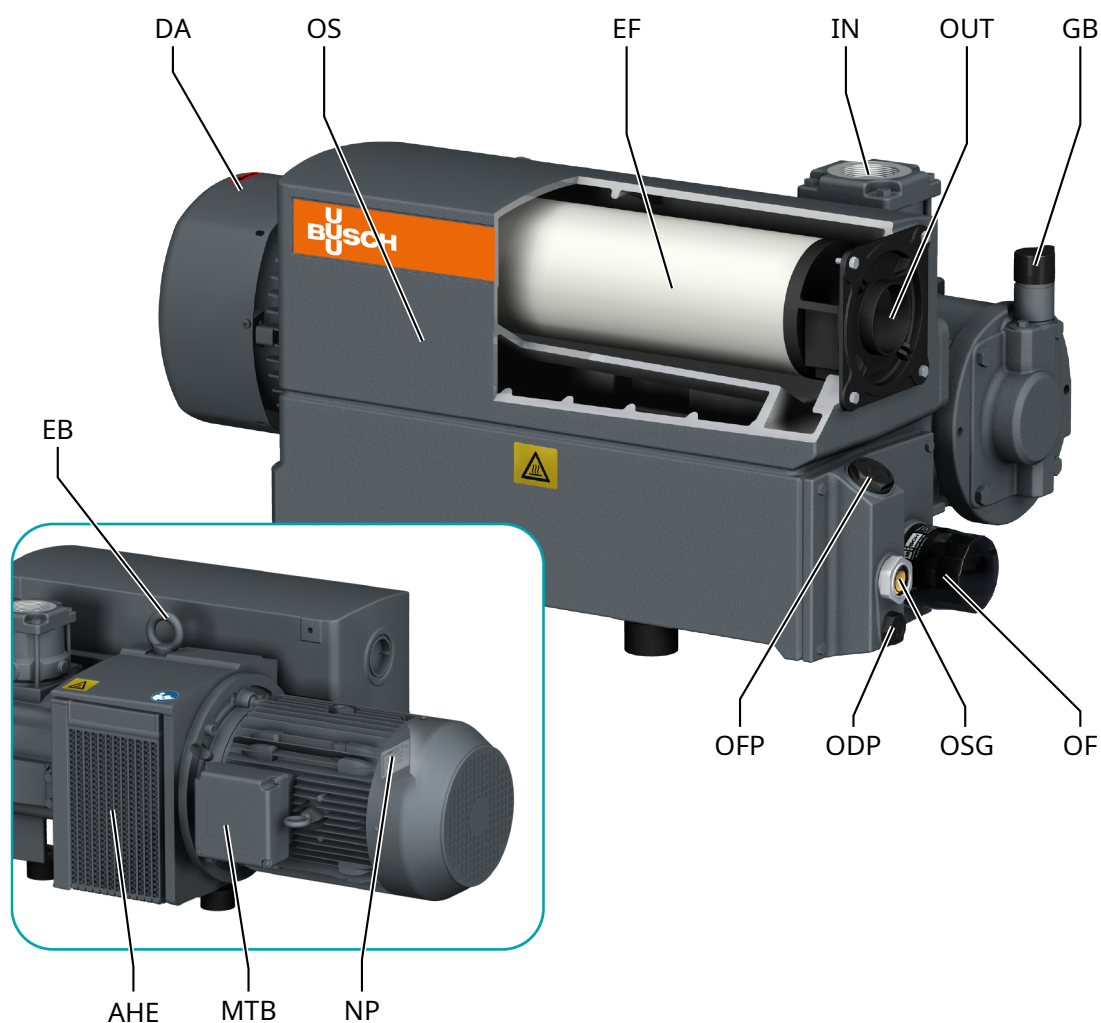

Beskrivning			
IN	Inloppsanslutning	OUT	Utblåsanslutning
AHE	Luft-olje-värmeväxlare	DA	Riktningspil
EB	Lyftögla	EF	Utblåsfilter
GB	Gasballastventil	MTB	Kopplingslåda för motorn
NP	Namnskylt	ODP	Oljedräneringsplugg
OF	Oljefilter	OFP	Oljefyllningsplugg
OS	Oljeseparator	OSG	Synglas för olja



OBSERVERA

Teknisk term.

När termen 'maskin' används i denna bruksanvisning avses 'vakuumpump'.



OBSERVERA

Illustrationer.

I denna bruksanvisning kan illustrationerna skilja sig från utseendet på maskin.




OBSERVERA

Produktens ursprung.

Serienumret som anges på namnskylten (NP) visar vilken tillverkningsanläggning det gäller.

2.1 Driftsprincip

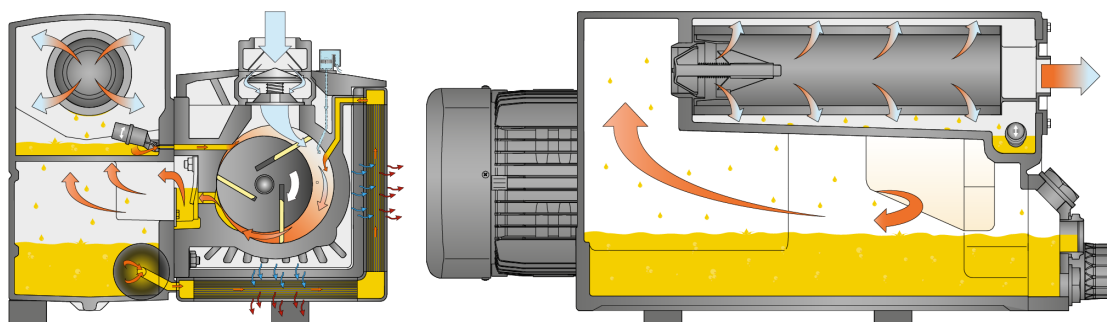

maskin fungerar enligt principen för lamellvakuumpumpar.

Oljan tätar mellanrummen, smörjer lamellerna och för bort kompressionsvärmen.

Oljefiltret renar den cirkulerande oljan.

Utblåsfiltren separerar oljan från utblåsgasen.

2.2 Avsedd användning



VARNING

I händelse av förutsägbart missbruk utanför den avsedda användningen av maskin.

Risk för personskador!

Risk för skada på maskin!

Risk för skador på miljön!

- Se till att följa alla instruktioner i denna bruksanvisning.

maskin är avsedd att suga luft och andra torra, icke aggressiva, icke antändbara, icke giftiga och icke explosiva gaser.

Transport av andra media medför ökad termisk och/eller mekanisk belastning på maskin och får bara utföras efter konsultation med tillverkaren.

maskin är avsedd att placeras i en potentiellt icke-explosionsfarlig miljö.

är maskin avsedd för installation inomhus. För utomhusinstallationer, kontakta din Busch-representant för särskilda försiktighetsåtgärder.

maskin kan upprätthålla ett sluttryck, se *Tekniska data* [→ 42].

maskin är lämplig sig för kontinuerlig drift upp till 100 mbar.

För tillåtna miljöförhållanden, se *Tekniska data* [→ 42].

2.3 Startmanöverorgan

maskin levereras utan startreglage. maskin ska förses med reglage vid installationen.

maskin kan utrustas med en startenhet eller en drivenhet med variabelt varvtal.

2.4 Standardtillbehör

2.4.1 Gasballastventil

Gasballastventilen blandar processgasen med en begränsad mängd omgivningsluft för att motverka kondens av ånga inuti maskin.

Gasballastventilen påverkar maskinens sluttryck, se *Tekniska data* [→ 42].

Standardgasballastventilen är permanent öppen.

2.5 Extra tillbehör

2.5.1 Gasballastventil tillval

- **Stor gasballastventil.** Den ökar volymflödet hos standard gasballastventilen för att hantera en högre ångbelastning och/eller öka spädningen av processgasen.
- **Manuell "On/Off"-ventil.** Med den kan gasballastventilens flöde avbrytas manuellt.
- **Magnetventil "On/Off".** Den gör att gasballastventilens flöde kan avbrytas av en extern elsignal.

2.5.2 Inloppsfilter

Inloppsfiltret skyddar maskin mot damm och andra fasta partiklar i processgasen. Inloppsfilter finns tillgängliga med en papper eller polyesterpatron.

Den fastspända designen underlättar justering av positionen efter installationen och O-ringstättning-
en garanterar tätheten.

2.5.3 Kylluftsavledare

Låter den kylda luften från värmeväxlaren (AHE) evakueras från maskinens undersida.

2.5.4 Vatten-olje-värmeväxlare

Vid ogynnsamma omgivningsförhållanden kan maskinen utrustas med en vatten-olje-värmeväxlare.
Se *Kylvattenanslutning (tillval)* [→ 14].

2.5.5 Temperaturbrytare

Temperaturbrytaren övervakar maskinens oljetemperatur.

Maskinen måste stoppas när oljan når en viss temperatur. Vilken temperatur detta är beror på vilken oljetyp som används.

- För mer information, se *Olja* [→ 44].



OBSERVERA

För tillämpningar där det finns risk för att gas eller gasinnehåll som har en flampunkt som är lägre än 200 °C sugas in.

För tillämpningar där det finns risk för att överskrida maximal gasinloppstemperatur, omgivande temperatur eller tryck i oljerökavskiljaren.

För tillämpningar med hög kontaminering av oljan (kontakta din Busch-representant).

Risk för skada på maskin!

- Busch rekommenderar installation av en oljetemperaturbrytare.
- Anslut temperaturbrytaren (TS) elektriskt så maskin att stannar när oljan är för varm.

2.5.6 Resistanstermometer "olja"

Resistanstermometern övervakar maskinens oljetemperatur.


2.5.7 Nivåvakt

Nivåvakten övervakar oljenivån i oljeseparatoren (OS).

2.5.8 Drivenhet med variabelt varvtal

Maskinen kan som tillval förses med en drivenhet med variabelt varvtal (VSD). En drivenhet med variabelt varvtal ökar maskinens kapacitet och sparar energi. Kontakta din Busch-representant för mer information.

2.6 Positioner för sensorer

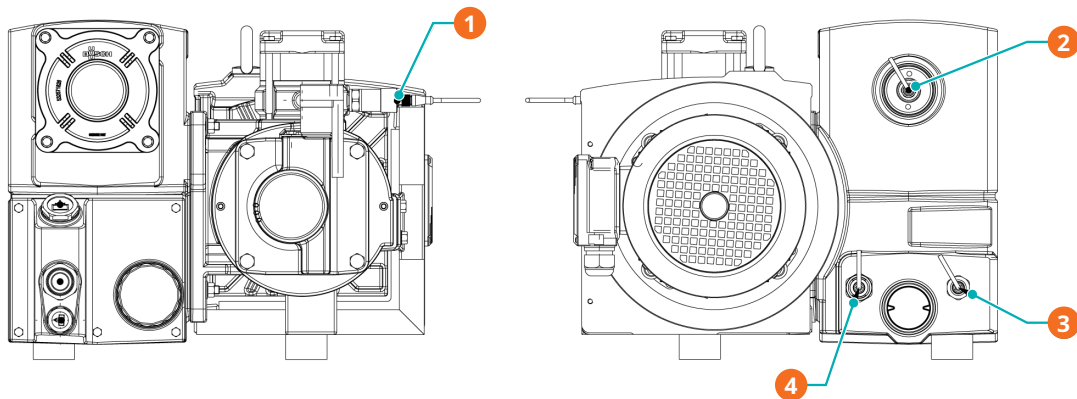

Beskrivning			
1	Trycktransmitter, G1/4"	2	Trycktransmitter, G1/2"
3	Temperaturbrytare eller temperatursensor, G1/2"	4	Nivåbrytare, G3/4"

3 Transport och hantering



VARNING

Hängande last.

Risk för allvarlig personskada!

- Gå, stå eller arbeta inte under hängande last.



VARNING

Lyft maskinen i motorns öglebult.

Risk för allvarlig personskada!

- Lyft inte maskinen i motorns öglebult.
- Lyft maskinen enbart på det sätt som visas.




OBSERVERA

Om maskin redan är fylld med olja.

Att luta en maskin som redan är fylld med olja kan leda till att stora mängder olja tränger in i cylindern. Att starta maskinen med stora mängder olja i cylindern gör att lamellerna omedelbart går sönder och maskin förstörs!

- Dränera maskinen på olja före varje transport eller transportera alltid maskin horisontellt.
- För att ta reda på maskinens vikt maskin, referera till kapitlet *Tekniska data* [→ 42] eller namnskylten (NP).
- Kontrollera att lyftöglan/-orna (EB) är i felfritt skick, helt inskruvade och åtdragna för hand.

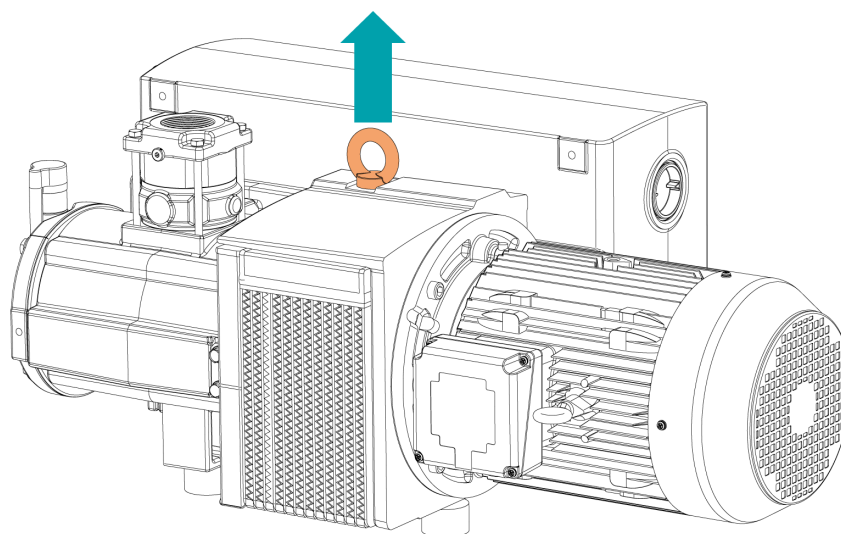

- Kontrollera att maskin inte har skadats under transport.

Om maskin är monterad och säkrad på en transporthållare (lastpall):

- Ta bort maskin från transporthållaren före installation.

4 Förvaring

- Tätta alla öppningar hermetiskt med de lock som medföljer maskinen, eller med självhäftande tejp om locken inte längre finns tillgängliga.
- Förvara maskin inomhus, på en torr plats utan damm och vibrationer, och om möjligt, i originalförpackningen, företrädesvis i temperaturer mellan 0 – 40 °C.

Om maskin ska förvaras i mer än 3 månader:

- Tappa försiktigt ur all olja från maskinen.
- Tillsätt liter konserveringsolja, BUSCH artikelnummer 0831 570 966 (5 2 liters förpackning), via inloppsanslutningen (IN) i små kvantiteter.
- Ta bort motorskyddskåpan och rotera fläkten för hand några varv i den riktning som pilen på motorn visar för att säkerställa att oljan appliceras korrekt på alla pumpstegets ytor.
- Tätta alla öppningar hermetiskt med de lock som medföljer maskinen, eller med självhäftande tejp om locken inte längre finns tillgängliga.
- Linda in maskin i en VCI-film (Vapor Corrosion Inhibitor).
- Förvara maskin inomhus, på en torr plats utan damm och vibrationer, och om möjligt, i originalförpackningen, företrädesvis i temperaturer mellan 0 – 40 °C.
- Ta bort motorskyddskåpan var sjätte månad och rotera fläkten för hand ett kvarts varv i den riktning som pilen på motorn visar för att säkerställa att den statiska belastningen på rotorn inte konstant appliceras på samma plats på kullager och axelhylsor.
- Upprepa konserveringen efter 12 månaders stillestånd.

Version med värmeväxlare för vatten-olja:

- Se till att allt kylvatten har tömts ut, se *Urdrifttagning* [→ 37].

När maskin åter tas i drift efter förvaring:

- Tappa försiktigt ur konserveringsoljan.
- Skölj maskin noga.
- Byt oljefilter innan du fyller på olja i maskin.

Om maskinen är utrustad med en drivenhet med variabelt varvtal:



OBSERVERA

Lång förvaringstid (mer än 12 månader).

Risk för skada på maskin!

- På grund av lång förvaringstid kan kondensatorerna i frekvensomriktaren förlora effektivitet på grund av elektrokemiska processer. I värsta fall kan det leda till kortslutning och därmed till skador på drivenheten med variabelt varvtal för maskin.
- Anslut maskin till elnätet var 18:e månad i 60 minuter.

5 Installation

5.1 Installationsförutsättningar




OBSERVERA

Användning av maskin utanför de tillåtna installationsvillkoren.

Risk för förtida maskinfel!

Reducerad effektivitet!

- Se till att installationsvillkoren följs.

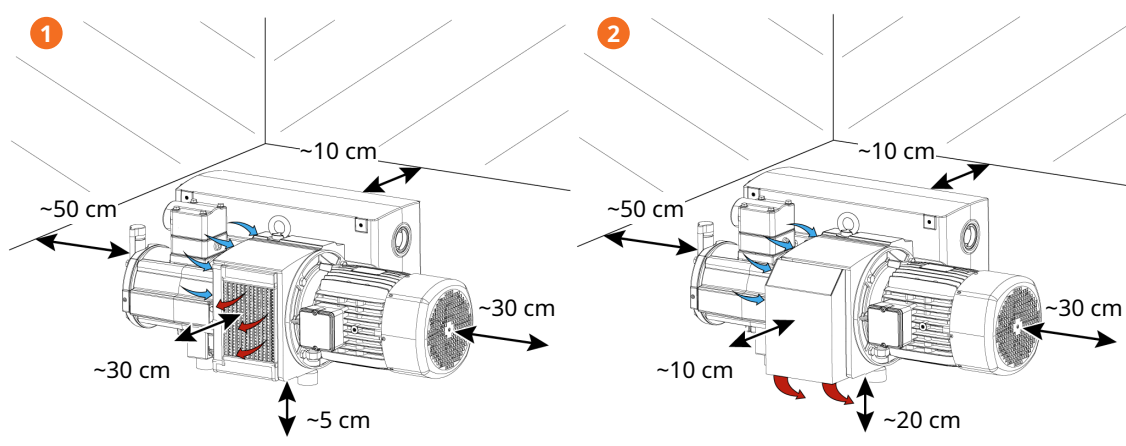

Beskrivning

1	Standardversion	2	Utförande med kylluftavskiljare (tillval)
---	-----------------	---	---

- Säkerställ att omgivningen kring maskin inte är potentiellt explosiv.
- Se till att omgivningsförhållandena överensstämmer med *Tekniska data* [→ 42].
- Se till att miljöförhållandena överensstämmer med motorns skyddsklass och de elektriska instrumenten.
- Se till att installationsutrymmet eller platsen är skyddad från väder och blixtar.
- Se till att installationsutrymmet eller -platsen är tillräckligt ventilerad så maskin får tillräcklig kylning.
- Se till att intag och utlopp för kylning inte är täckta eller blockerade och att kylfluftsflödet inte påverkas negativt på något annat sätt.
- Se till att oljessynglaset (OSG) är väl synligt.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för underhållsarbete.
- Säkerställ att maskin är placerad eller monterad horisontellt, en maximal avvikelse på 1° åt någon riktning är acceptabelt.
 - Om en nivåbrytare är installerad på maskin är den maximalt tillåtna avvikelsen i längsgående riktning 0,5° för att undvika falsklarm.
- Kontrollera oljenivån, se *Oljenivåinspektion* [→ 31].
- Se till att alla medföljande täckplåtar, skydd, huvar etc. är monterade.

Version med värmeväxlare för vatten-olja:

- Se till att kylvattnet uppfyller följande krav, se *Kylvattenanslutning (tillval)* [→ 14].

Om maskin installeras på över 1000 meter över havet:

- Kontakta din tillverkarrepresentant om motorn måste strypas eller omgivningstemperaturen begränsas.

Om maskinen är försedd med övervakningsenheter eller sensorer:

- Se till att övervakningsenheterna är korrekt anslutna och integrerade i ett kontrollsystem som gör att maskinen inte får användas om säkerhetsgränsvärdena överskrids, se *Elanslutning av övervakningsenheter* [→ 25].

5.2 Anslutningsledningar och -rör

- Avlägsna alla skydd före installation.
- Säkerställ att anslutningsledningen inte orsakar någon stress på anslutningarna till maskinen. Vi rekommenderar därför att installera flexibla ledningar på inlopps- och utloppsanslutningarna.
- Se till att diametern på anslutningsledningarna över hela längden är minst lika stor som anslutningarna till maskin.

Vid långa anslutningsledningar:

- Använd större diametrar för att undvika effektivitetsförlust.
- Kontakta din tillverkarrepresentant för mer information.

5.2.1 Inloppsanslutning



VARNING

Oskyddad inloppsanslutning.

Risk för allvarlig personskada!

- Stick inte in handen eller fingrarna i inloppsanslutningen.




OBSERVERA

Inträngning av främmande föremål eller vätskor.

Risk för skada på maskin!

Om inloppsgasen innehåller damm eller andra främmande fasta partiklar:

- Installera ett lämpligt filter (5 mikron eller mindre) på inloppet till maskin.

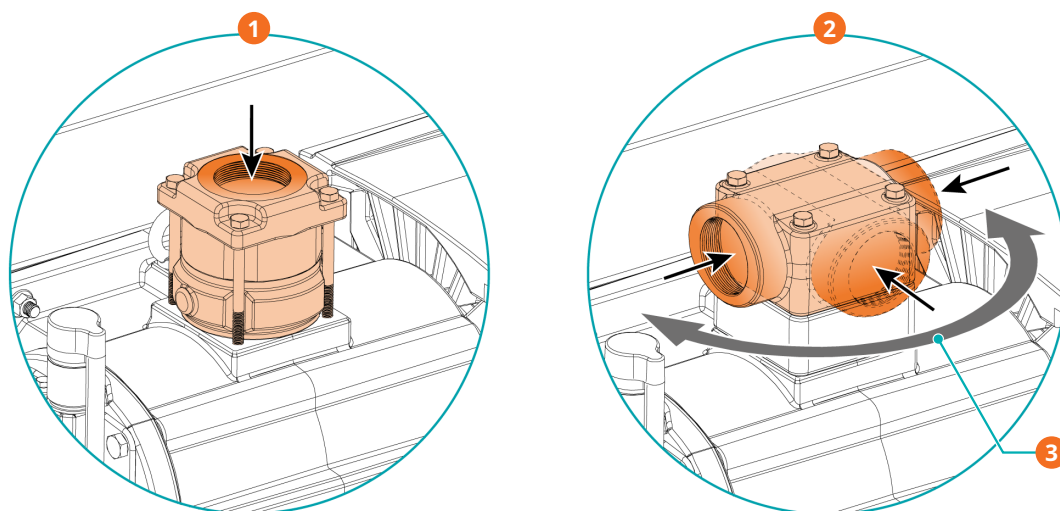

Beskrivning

1	Inloppsanslutning med vertikal inloppsfläns	2	Inloppsanslutning med horisontell inloppsfläns (tillval)
3	Justerbar i 180° (3 lägen möjliga)		

Anslutningsdimension(er):

- G2" – utan inloppsfilter (IF)
- G2 ½" – med inloppsfilter (IF)
- 2" NPT – finns för vertikala och horisontella inloppsflänsar utan inloppsfilter (IF)

Om maskinen används som en del av ett vakuumsystem:

- Busch rekommenderar att en isoleringsventil installeras för att förhindra att olja flödar tillbaka till vakuumsystemet.
- Säkerställ att anslutningsledningen inte orsakar någon stress på anslutningarna till maskinen. Vi rekommenderar därför att installera flexibla ledningar på inlopps- och utloppsanslutningarna.

5.2.2 Utblåsanslutning



FÖRSIKTIGHET

Utblåsgasen innehåller små mängder olja.

Hälsorisk!

Om luft släpps ut i rum som används av människor:

- Se till att där finns tillräcklig ventilation.



OBSERVERA

Utblåsgasflödet är blockerat.

Risk för skada på maskin!

- Se till att utblåsgasen kan flöda utan hinder. Täpp inte till och stryp inte utblåsledningen. Använd inte utblåsledningen som tryckluftskälla.

Anslutningsdimension(er):


- G2" (med utblåsfläns som tillval)
- 2" NPT (med utblåsfläns som tillval)

Såvida inte den insugna luften släpps ut i omgivningen direkt vid maskin:


- Se till att utloppsledningen sluttar bort från maskin. Om så inte är fallet ska en vätskeavskiljare eller ett vattenlås med dräneringskran installeras för att förhindra att vätskor dräneras tillbaka in i maskin.
- Säkerställ att anslutningsledningen inte orsakar någon stress på anslutningarna till maskinen. Vi rekommenderar därför att installera flexibla ledningar på inlopps- och utloppsanslutningarna.

5.2.3 Kylvattenanslutning (tillval)

Vatten-olje-värmeväxlare utan inloppstillbehör

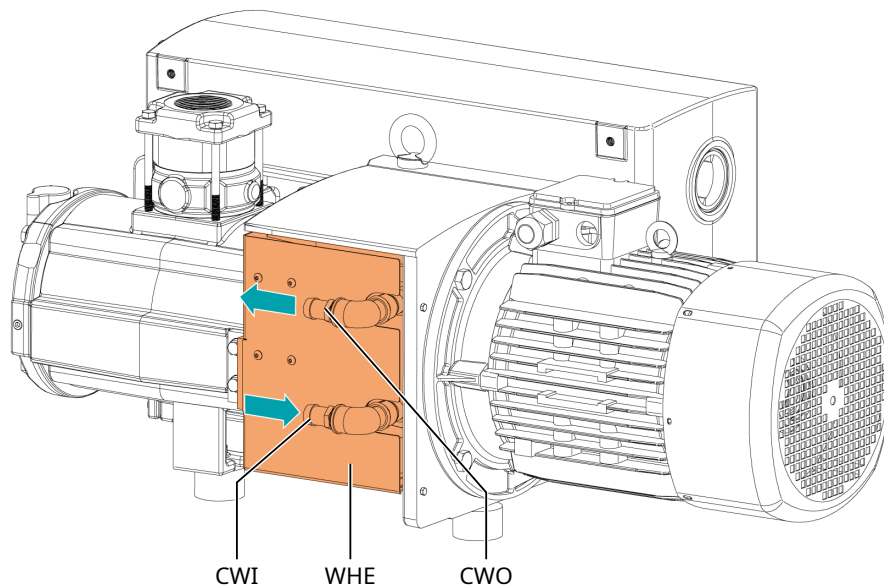

Vatten-olje-värmeväxlare med inloppstillbehör

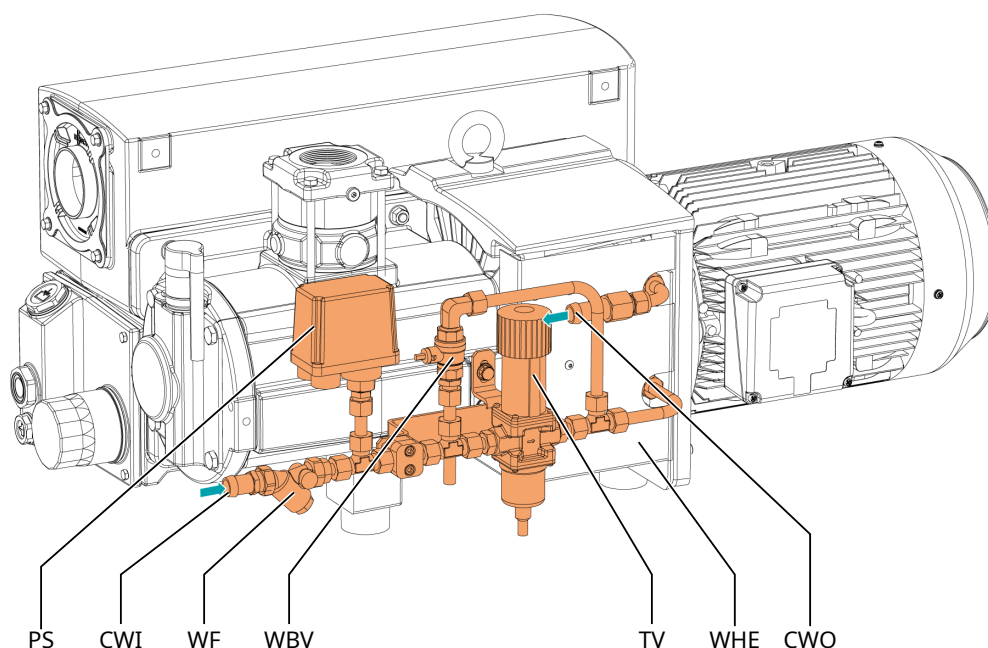

Beskrivning

CWI	Kylvatteninlopp	CWO	Kylvattenutlopp
PS	Tryckbrytare	TV	Termostatventil
WBV	Vattenbypassventil	WF	Vattenfilter
WHE	Vatten-olje-värmeväxlare		

Termostatventilen (TV) reglerar vattenflödet så att maskin får en stabil temperatur.

Fabriksinställningarna för termostatventilen (TV) är i läge 2 (oljetemperatur på ca 75 °C).

Tryckvakten (PS) övervakar statusen för vattnet i kylsystem för maskin.

Om tryckvakten upptäcker tryck under 2 bar måste maskin stoppas.

Vattenbypassventilen (WBV) används vid den första uppstarten av maskin. Vid denna tidpunkt ska den öppnas (cirka 90 sekunder) för att fylla värmeväxlaren med vatten. Därefter ska den stängas.

- Anslut kylvattenanslutningarna (CWI / CWO) till vattentillförseln.

Anslutningsdimension(er):

- 19 mm slang (CWI/CWO)
- Anslut vid behov tryckvakten (PS) elektriskt:
 - Se *Kopplingsschema för tryckbrytare för vatten-olje-värmeväxlare (tillval)* [→ 26].
- Se till att kylvattnet uppfyller följande krav:

Minsta tillförselvolym	l/min	2,5
Vattentryck	bar (g)	2 ... 6
Inloppstemperatur	°C	+5 ... +35
Nödvändig tryckskillnad mellan tillförsel och retur	bar	≥ 1

- Vi rekommenderar följande kvalitet på kylvattnet för att minska underhållsarbetet och för att säkerställa produktens livslängd:

Hårdhet	mg/l (ppm)	< 90
Egenskaper	Rent och klart	
pH-värde	7 ... 8	
Partikelstorlek	µm	< 200
Klorid	mg/l	< 100
Elektrisk konduktivitet	µS/cm	≤ 100
Fri klorid	mg/l	< 0,3
Material som är i kontakt med kylvattnet	Rostfritt stål, koppar och gjutjärn	



OBSERVERA

Enhetskonverterare för vattenhårdhet.

1 mg/l (ppm) = 0,056 °dh (tyska grader) = 0,07 °e (engelska grader) = 0,1 °fH (franska grader)

5.3 Fyll på olja




OBSERVERA

Användning av olämplig olja.

Risk för förtida maskinfel!

Reducerad effektivitet!

- Använd endast en oljetyp som tidigare har godkänts och som rekommenderas av tillverkaren.
- Information om oljetyp och påfyllningsmängder finns i kapitlen *Tekniska data* [→ 42] och *Olja* [→ 44].

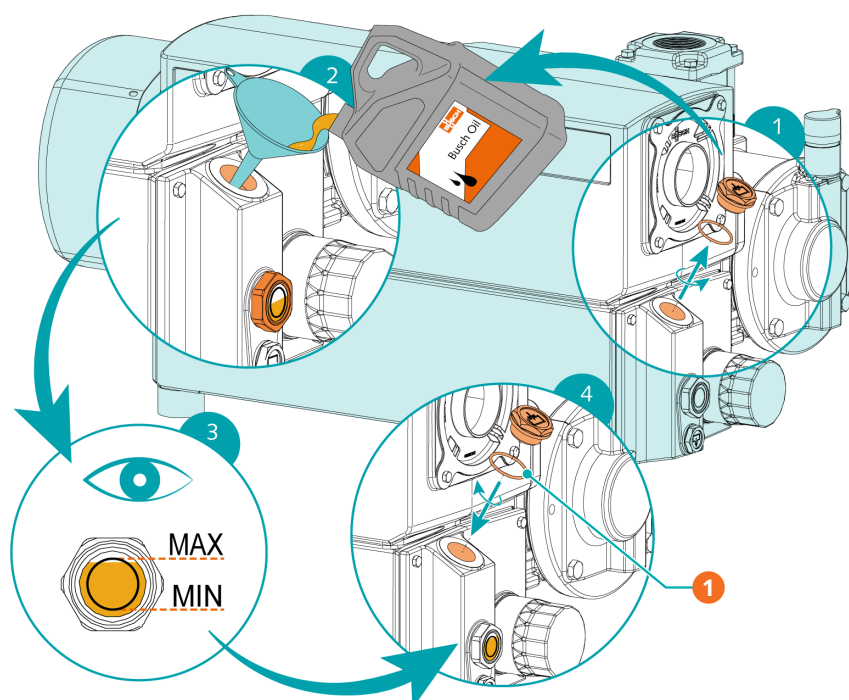

Beskrivning

1	1x O-ring, se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar)		
---	--	--	--

5.4 Fästa kopplingen



OBSERVERA

Montering av kopplingsnav/radialfläkt (motorsidan).


Monteringen av kopplingsnav och radialfläkt på motorsidan är balanserad och får inte demonteras.



OBSERVERA

Radialskruv.

För problemfri drift, använd gänglåsninglim för att säkra radialskruven.

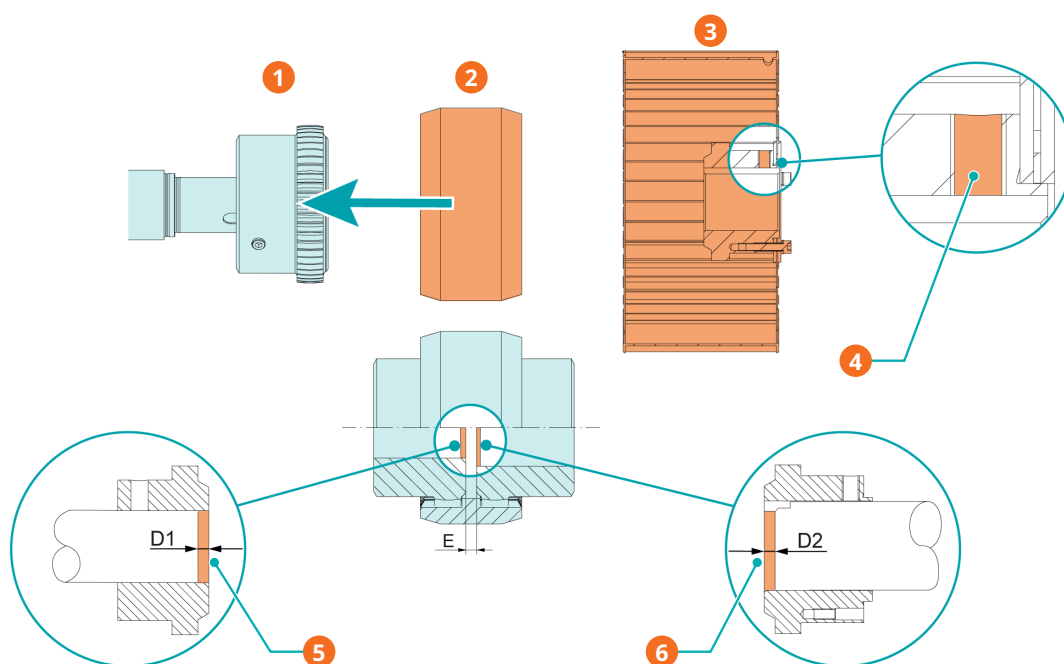

Beskrivning			
1	Kopplingsnav (maskinsidan)	2	Kopplingshylsa
3	Montering av kopplingsnav + radialfläkt (motorsidan)	4	Radialskruv/åtdragningsmoment: 15 Nm
5	Värde "D1" (se tabellen nedan för mer information)	6	Värde "D2" (se tabellen nedan för mer information)

Maskintyp	Kopplingsstorlek	Värde "E" (mm)	Värde "L" (mm)
RD 0200 A	BoWex® M-48	4	104
RD 0240 A			
RD 0300 A			
RD 0360 A			

Mellanrummet "E" mellan de två kopplingsnaven erhålls genom att justera positionen för varje kopplingsnav i förhållande till rotoraxelns ändyta vid monteringen.

Maskintyp	Typ av motor	Värde "D1" (mm)	Värde "D2" (mm)
RD 0200 A RD 0240 A	IEC	0	20
RD 0300A RD 0360 A	IEC	1	0
RD 0200 A	NEMA	0	20
RD 0240 A	NEMA	0	8,3
RD 0300 A RD 0360 A	NEMA	1	7,1

För mer information om koppling, gå in på www.ktr.com och ladda ner bruksanvisningen för BoWex®-koppling.

Engelska	Tyska	Franska
		
<i>Bruksanvisning – svenska</i>	<i>Bruksanvisning – tyska</i>	<i>Bruksanvisning – franska</i>

6 Elektrisk anslutning



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.

STRÖMSKYDD PÅ INSTALLATION(ER):



FARA

Strömskydd saknas.

Risk för elstöt!

- Tillhandahåll strömskydd i enlighet med EN 60204-1 på din(a) installation(er).
- Elinstallationen måste uppfylla de gällande nationella och internationella standarderna.



OBSERVERA

Elektromagnetisk kompatibilitet.

- Se till att motorn i maskin inte påverkas av elektriska eller elektromagnetiska störningar från elnätet. Kontakta vid behov din Busch-representant för mer information.
- Se till att den elektromagnetiska kompatibiliteten för maskin uppfyller kraven för elnätet och tillhandahåll ytterligare störningsskydd vid behov (EMC-klass för maskin anges i *EU-försäkrans om överensstämmelse* [→ 45] eller *Försäkrans om överensstämmelse* [→ 46]).

6.1 Maskin som levereras med en styrenhet (tillval)



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.
- Se till att motorns strömförsörjning är kompatibel med uppgifterna på kopplingsboxens namnskylt.
- Om maskin är utrustad med en elkontakt ska en jordfelsbrytare installeras för att skydda personer vid en defekt isolering.
 - Busch rekommenderar att installera en typ B restströmsskyddsanordning som är lämplig för den elektriska installationen.
- Om styrenheten inte är utrustad med en låsbar frånskiljare ska den installeras på strömledning- en så att maskinen är helt säkrad under underhållsarbeten.
- Montera ett överlastskydd enligt SS-EN 60204-1.
- Anslut skyddsjord.

- Anslut styrenheten elektriskt.



OBSERVERA

Felaktig anslutning.

Risk för skador på styrenheten och motorn!

- Kopplingsschemana nedan är endast exempel. Se kopplingsboxens insida för anslutningsinstruktioner och kopplingsscheman.

6.2

Maskin levererad utan styrenhet eller drivenhet med variabelt varvtal (VSD)



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



OBSERVERA

Drift med variabelt varvtal, dvs. med en drivenhet med variabelt varvtal eller en mjukstartarenhet är tillåtet så länge motorn klarar det och tillåtet motorvarvtal respekteras (se *Tekniska data* [→ 42]).

Kontakta din Busch-representant för mer råd och information.

- Se till att motorns strömförsörjning stämmer överens med uppgifterna på motorns namnskylt.
- Om maskin är utrustad med en elkontakt ska en jordfelsbrytare installeras för att skydda personer vid en defekt isolering.
 - Busch rekommenderar att installera en typ B restströmsskyddsanordning som är lämplig för den elektriska installationen.
- Tillhandahåll en låsbar frångiljare eller en nödstoppsbrytare på strömledningen så att maskin är helt säkrad vid en nödsituation.
- Montera en låsbar frångiljare på strömledningen så att maskin är helt säkrad under underhållsaktiviteter.
- Montera överlastskydd för motorn i enlighet med EN 60204-1.
 - Busch rekommenderar installation av ett apparatskydd mot överspänning.
- Anslut skyddsjord.
- Anslut motorn elektriskt.



OBSERVERA

Felaktig anslutning.

Risk för motorskada!

- Kopplingsschemana nedan är endast exempel. Se kopplingslådans insida för instruktioner och kopplingsscheman för motoranslutning.

6.3 Maskin levererad med drivenhet med variabelt varvtal (tillval)



FARA

Strömförande ledare. Utför alla arbeten på drivenheten med variabelt varvtal och motorn.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



FARA

Underhållsarbete utan frångkoppling av drivenheten med variabelt varvtal.

Risk för elstöt!

- Koppla från och isolera drivenheten med variabelt varvtal innan något arbete utförs på den. Högsänning finns vid plintarna och i drivenheten med variabelt varvtal i upp till 10 minuter efter att strömförsörjningen kopplats från.
- Kontrollera alltid med hjälp av en lämplig multimeter att det inte finns någon spänning på drivenhetens strömplintar innan något arbete påbörjas.
- Se till att drivenhetens strömförsörjning är kompatibel med uppgifterna på namnskylden på drivenheten med variabelt varvtal.
- Om maskin är utrustad med en elkontakt ska en jordfelsbrytare installeras för att skydda personer vid en defekt isolering.
 - Busch rekommenderar att installera en typ B restströmsskyddsanordning som är lämplig för den elektriska installationen.
- Om drivenheten med variabelt varvtal inte är utrustad med en låsbar frångiljare ska den installeras på strömledningen så att maskinen är helt säkrad under underhållsarbeten.
- Montera ett överlastskydd enligt SS-EN 60204-1.
 - Busch rekommenderar installation av en miniatyrbrytare (C-kurva).
- Anslut skyddsjord.
- Anslut drivenheten med variabelt varvtal (VSD) elektriskt.



OBSERVERA

Den tillåtna nominella motorhastigheten överskrider rekommendationen.

Risk för maskinskada!

- Kontrollera tillåten motorhastighet, se *Tekniska data* [→ 42].



OBSERVERA

Felaktig anslutning.

Risk för skador på drivenheten med variabelt varvtal!

- Kopplingsschemana nedan är endast exempel. Se anslutningsinstruktioner och kopplingsscheman för drivenhet med variabelt varvtal.

6.4 Kopplingsschema för trefasmotor



OBSERVERA

Felaktig rotationsriktning.

Risk för skada på maskin!


- Drift med fel rotationsriktning kan förstöra maskin på kort tid! Se till att maskin roterar i rätt riktning före driftsättning.

- Avsedd rotationsriktning framgår av pilen (påklistrad eller gjuten).
- Vicka motorn kortvarigt.


Om motorns rotationsriktning behöver ändras:

- Koppla om två av motorns fasledare.


Deltakoppling (låg spänning):

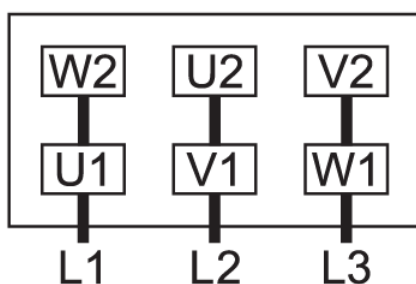


Stjärnkoppling (hög spänning):

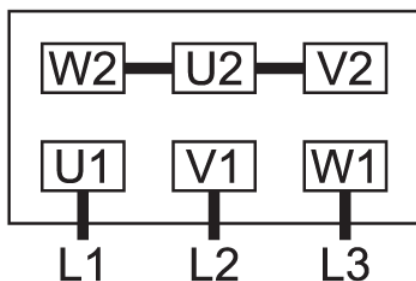


Dubbel stjärnkoppling, flerspänningsmotor med 9 stift (låg spänning):

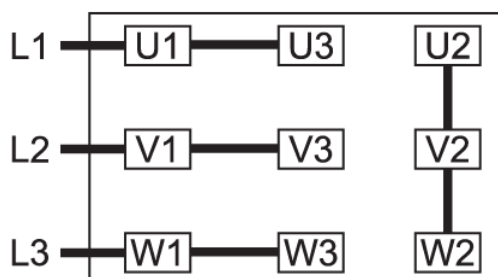


Stjärnkoppling, flerspänningsmotor med 9 stift (hög spänning):

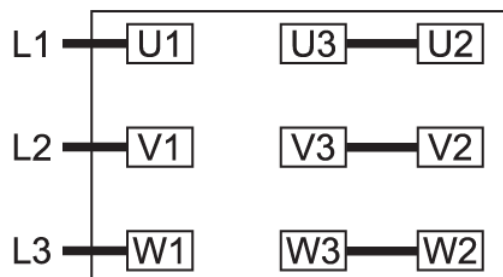


Dubbel stjärnkoppling, flerspänningsmotor med 12 stift (låg spänning):

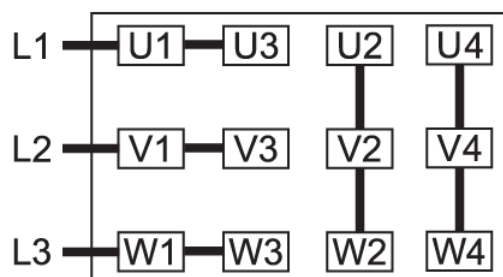

Stjärnkoppling, flerspänningsmotor med 12 stift (hög spänning):

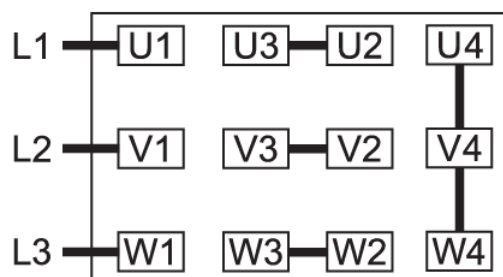

Deltakoppling, flerspänningsmotor med 12 stift (medelhög spänning):

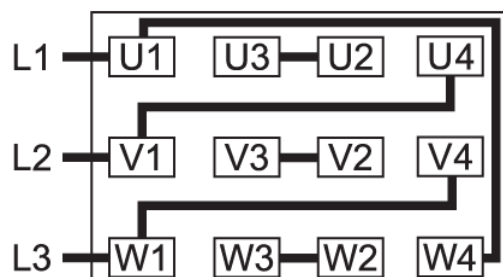

6.5 Elanslutning av övervakningsenheter



OBSERVERA

För att förhindra potentiella störningslarm rekommenderar Busch att styrsystemet konfigureras med en tidsfördröjning på minst 20 sekunder.


6.5.1 Kopplingsschema nivåvakt (tillval)

Artikelnummer: 0652 567 576

Anslutning: M12x1, 4 stift

Elektriska data: U = 10–30 V DC; I förbrukning: <15 mA; I ut max: 150 mA

Kopplingspunkt: stift 1 = låg nivå

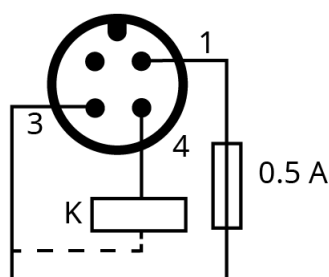

1 = brun: matning +24 V DC; 3 = blå: matning 0 V DC; 4 = svart: signal låg nivå

ANMÄRKNING: För den här enheten kan den rekommenderade tidsfördröjningen för att förhindra störningslarm vara upp till 240 sekunder.

6.5.2 Kopplingsschema för temperaturbrytare (tillval)


Artikelnummer: 0651 566 632

Anslutning: M12x1, 4 stift

Elektriska data: U = ≤ 250 V AC/DC (50/60 Hz); I = ≤ 1 A

Kopplingspunkt: T₁ stift 1 + 2 = 110 °C* / T₂ stift 3 + 4 = 130 °C*

* Kopplingspunktens värde beror på oljetypen, se kapitel Olja.

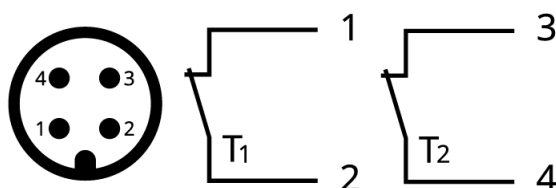

1 = brun; 2 = vit; 3 = blå; 4 = svart


6.5.3 Kopplingsschema för resistanstermometer (tillval)

Artikelnummer: 0651 566 842

Anslutning: M12x1, 4 stift

Elektriska data: $U = 10\text{--}35\text{ V DC}$; $4\text{--}20\text{ mA}$ ► $0\text{--}150\text{ °C}$

Varnings-/utlösningssignaler: se kapitel Olja

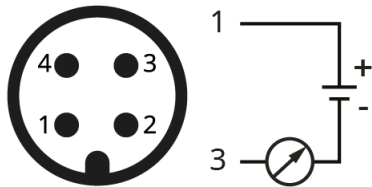

1 = brun, 3 = blå

6.5.4 Kopplingsdiagram för trycksändare (tillval)


Artikelnummer: 0653 243 282

Anslutning: M12x1, 4 stift

Elektriska data: $U = 7\text{--}33\text{ VDC}$; $4\text{--}20\text{ mA}$ ► $0\text{--}1\text{ bar (rel.)}$

Varningssignal: $P_{\text{varning}} = 0,4\text{ bar (övertryck)}$

Utlösningssignal: $P_{\text{utlösning}} = 0,6\text{ bar (övertryck)}$

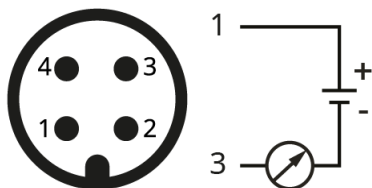

1 = brun, 3 = blå


6.5.5 Kopplingsschema för tryckbrytare för vatten-olje-värmeväxlare (tillval)

Artikelnummer: 0653 000 002

Elektriska data: $U = 230\text{ VAC}$; $I = 1\text{ A}$; $U = 24\text{--}100\text{ VDC}$; $I = 0,5\text{--}2\text{ A}$

Kontakt: Normalt öppen

Kopplingspunkt: $P_{\text{trip}} = 2\text{ bar (relativ)}$ ► min. tillåtet tryck

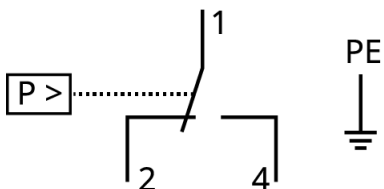

7

Driftsättning

**FÖRSIKTIGHET**

Under drift kan ytan på maskin nå temperaturer på över 70 °C.

Risk för brännskador!

- Undvik att vidröra maskin under och direkt efter drift.

**FÖRSIKTIGHET**

Oljud från maskin.

Risk för hörselskador!

Om människor befinner i närheten av en maskin som inte är isolerad från missljud under en längre period:

- Var noga med att använda hörselskydd.

**OBSERVERA**

maskin levereras vanligtvis utan olja.

Drift utan olja förstör maskin på kort tid!

- Före driftsättning ska maskin fyllas med olja, se *Fyll på olja* [→ 17].

- Kontrollera att *Installationsförutsättningar* [→ 11] är uppfyllda.

Version med värmeväxlare för vatten-olja:

- Öppna vattentillförseln.
- Starta maskin.
- Se till att maximalt tillåtet antal starter inte överskrider 12 starter per timme. Dessa starter ska vara utspridda över hela timmen.
- Se till att driftsvillkoren överensstämmer med *Tekniska data* [→ 42].

Så snart maskin används under normala driftförhållanden:

- Mät motorströmmen och notera den som referens för framtida underhålls- och felsökningsarbeten.

7.1 Transportera kondenserbara ångor



FÖRSIKTIGHET

Vid drift kan ytan på inlopp- och utblåsanslutningar uppnå temperaturer på över 70 °C.

Risk för brännskador!

- Undvik kontakt med dessa ytor under och direkt efter drift.



FÖRSIKTIGHET

Avlufta maskinen.

De utsläppta gaserna och/eller vätskorna kan nå temperaturer över 70 °C!

Risk för brännskador!

- Undvik direktkontakt med gas- och/eller vätskeflödet.

Vattenånga i gasflödet tolereras inom vissa gränser. Transport av andra ångor måste avtalas med tillverkaren.

Vid transport av kondenserbara ångor:

START

- Stäng avstängningsventilen* och öppna gasballastventilen** (GB)
- Värm upp maskinen i 30 minuter
- Öppna avstängningsventilen* och genomför processen
- Stäng isoleringsventilen*
- Vänta 30 minuter
- Stäng gasballastventilen** (GB)

SLUT

* Ingår inte i leveransen.

** När maskinen är utrustad med en gasballastventil

8 Underhåll



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



VARNING



maskin är kontaminerad med farligt material.

Risk för förgiftning!

Risk för infektion!

Om maskin är kontaminerad med farliga material:

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning.



FÖRSIKTIGHET

Het yta.

Risk för brännskador!

- Innan du gör någonting som kräver att du rör vid maskin, låt den först kylas ned.



FÖRSIKTIGHET

Heta vätskor.

Risk för brännskador!

- Låt svalna maskin innan vätskor tappas av.



FÖRSIKTIGHET

Bristande underhåll av maskin.

Risk för personskador!

Risk för förtida maskinfel och effektivitetsförlust!

- Underhållsarbete får endast utföras av kvalificerad personal.
- Utför underhåll enligt angivna underhållsintervall eller beställ service från din Busch-representant.



OBSERVERA

Användning av olämpliga rengöringsmedel.

Risk att säkerhetsdekalerna och skyddsfärg lossnar!

- Använd endast godkända lösningsmedel för rengöring av maskin.

- Stoppa maskin och lås den för att förhindra oavsiktlig driftssättning.
- Lufta anslutningsledningarna till atmosfärstryck.

Version med värmeväxlare för vatten-olja:

- Stäng vattenförsörjningen.

Vid behov:

- Koppla från alla anslutningar.

Om maskinen är utrustad med en drivenhet med variabelt varvtal:



FARA

Strömförande ledare. Utför alla arbeten på drivenheten med variabelt varvtal och motorn.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



FARA

Underhållsarbete utan frångkoppling av drivenheten med variabelt varvtal.

Risk för elstöt!

- Koppla från och isolera drivenheten med variabelt varvtal innan något arbete utförs på den. Högspänning finns vid plintarna och i drivenheten med variabelt varvtal i upp till 10 minuter efter att strömförsörjningen kopplats från.
- Kontrollera alltid med hjälp av en lämplig multimeter att det inte finns någon spänning på drivenhetens strömplintor innan något arbete påbörjas.

8.1 Underhållsschema

Underhållsintervallen beror till stor del på enskilda driftsvillkor. De intervall som anges nedan anses som startvärden som ska förkortas eller förlängas individuellt efter behov.

Särskilt svåra tillämpningar eller krävande driftförhållanden, såsom höga dammkoncentrationer i omgivning eller processgas, andra kontaminerings- eller inträngande processmaterial kan göra betydligt kortare underhållsintervall nödvändiga.


Underhållsarbete	Intervall för normal tillämpning	Intervall för krävande tillämpningar
• Kontrollera oljenivån, se <i>Oljenivåinspektion</i> [→ 31].	Dagligen	Dagligen
• Kontroll av läckage av maskinolja. Vid läckage ska maskinen repareras (kontakta Bosch). Om ett inloppsfilter har installerats: • Kontrollera luftfilterpatronen, rengör eller byt ut vid behov.	En gång i månaden	En gång i månaden

Underhållsarbete	Intervall för normal tillämpning	Intervall för krävande tillämpningar
• Byt olja, oljefilter (OF) och utloppsfilter (EF). • Rengör maskinen och luftvärmväxlaren från damm och smuts (se <i>Rengöring av värmväxlare för luft</i> [→ 35] <i>Rengöring av luftvärmväxlare</i>). • Rengör gasballastventilen (GB).	Efter max. 4000 timmar eller efter 1 år	För RD 0200 A: efter max. 3600 timmar eller efter 6 månader
		För RD 0240 A: efter max. 3000 timmar eller efter 6 månader
		För RD 0300 A: efter max. 2400 timmar eller efter 6 månader
		För RD 0360 A: efter max. 2000 timmar eller efter 6 månader
• Kontrollera elanslutningarna och övervakningsanordningarna.	Varje år	Varje år
• Kontakta Busch för besiktning. Gör en översyn av maskinen vid behov.	Vart 5:e år	Vart 5:e år

* Serviceintervall för syntetisk olja. Förkorta intervallen vid användning av mineralolja. Kontakta Busch service

8.2 Oljenivåinspektion

- Stäng av maskin.
- Vänta i 1 minut.
- Kontrollera oljenivån

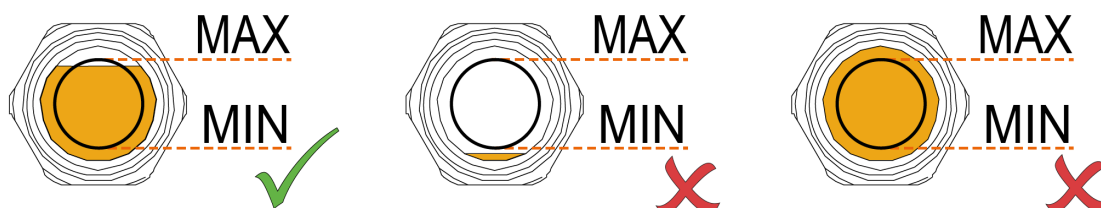

- Fyll på vid behov, se *Fyll på olja* [→ 17].

8.3 Byte av olja och oljefilter


! OBSERVERA

Användning av olämplig olja.

Risk för förtida maskinfel!


Reducerad effektivitet!

- Använd endast en oljetyp som tidigare har godkänts och som rekommenderas av tillverkaren.

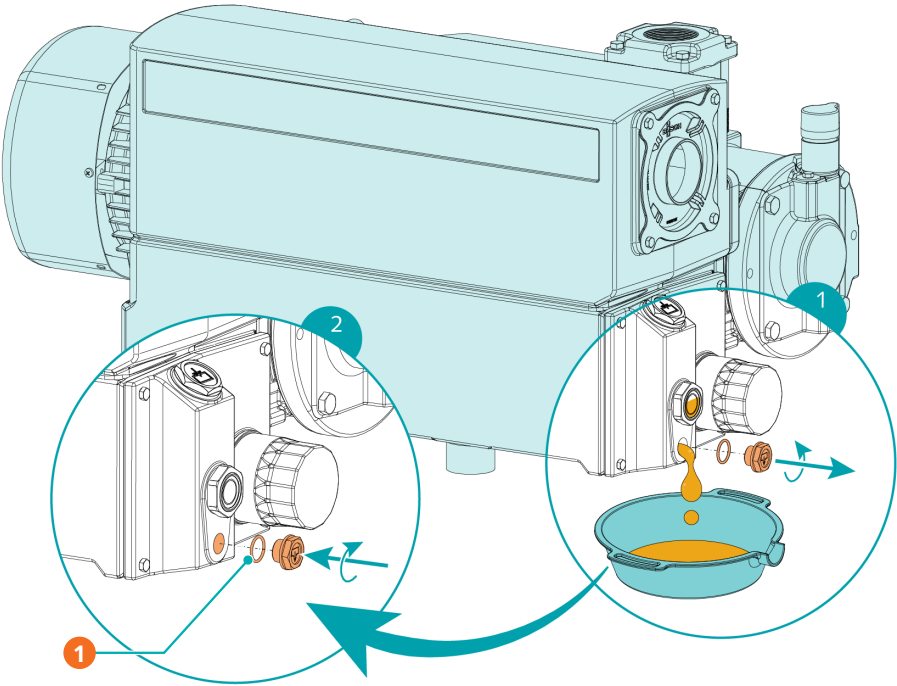

Beskrivning


1	1x O-ring, se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar)		
---	--	--	--

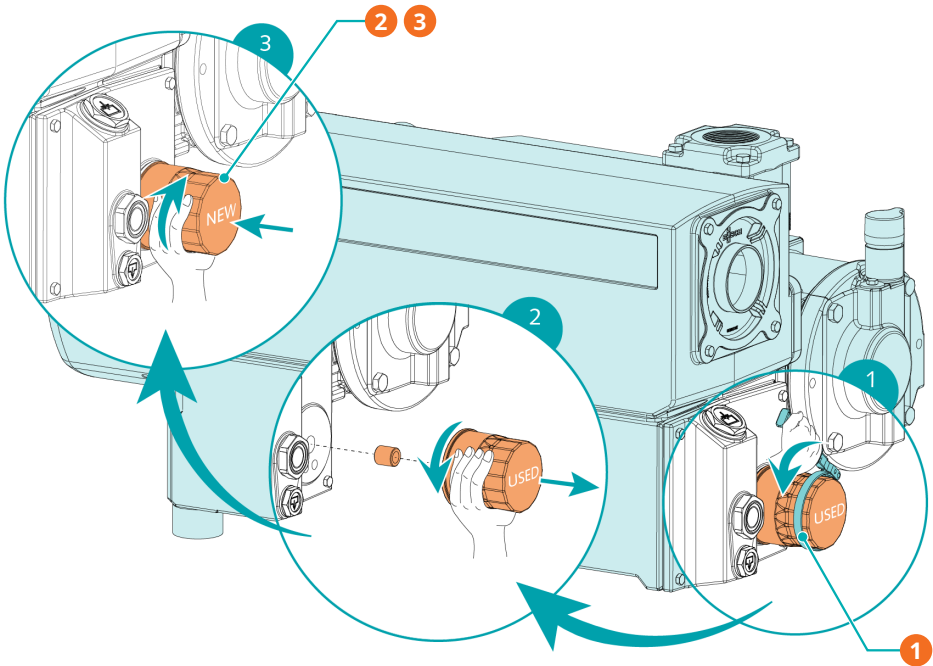

Beskrivning

1	Oljefilternyckel	2	1x oljefilter (OF), se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar – Busch originalreservdelar)
3	Kontakt följt av åtdragningsmoment 10 Nm eller 3/4 varv		


- Information om oljetyp och påfyllningsmängder finns i kapitlen *Tekniska data* [→ 42] och *Olja* [→ 44].

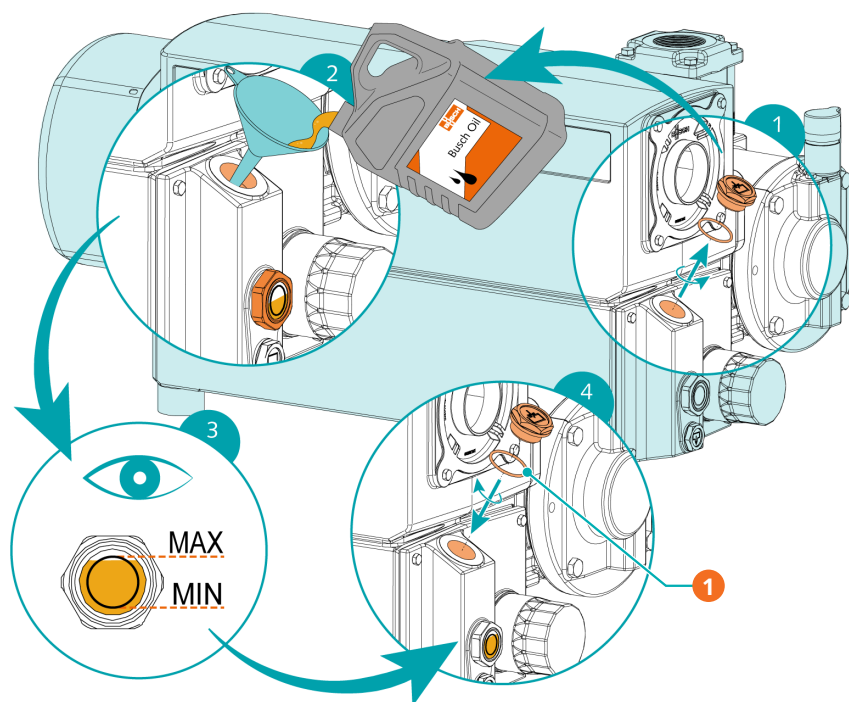

Beskrivning


1	1x O-ring, se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar)		
---	--	--	--

8.4 Byte av utblåsfilter

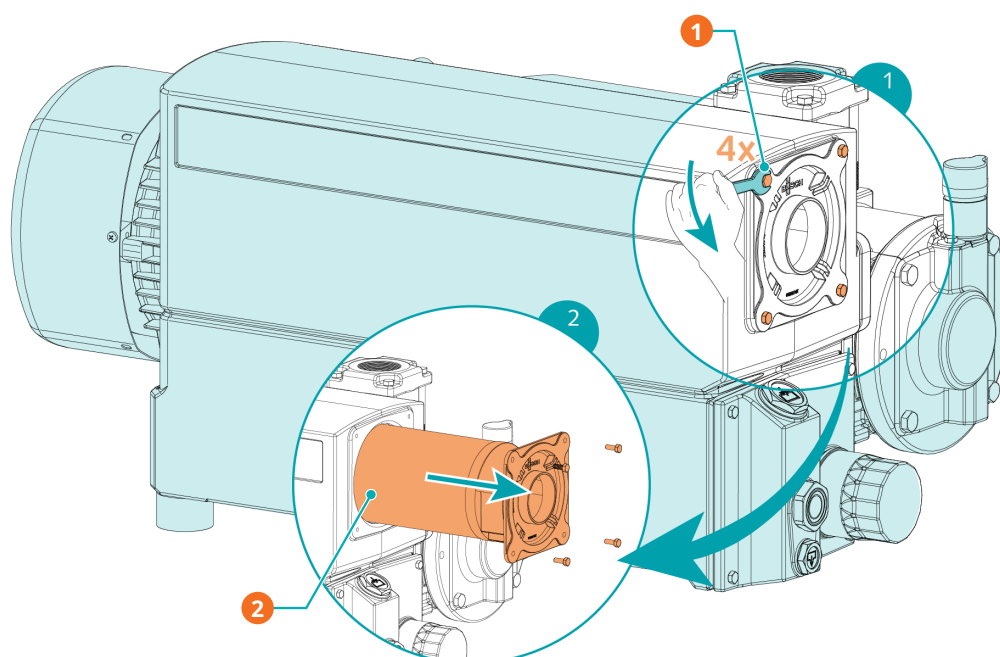

Beskrivning


1	10 mm nyckel	2	1x utloppsfilter (EF)
---	--------------	---	-----------------------

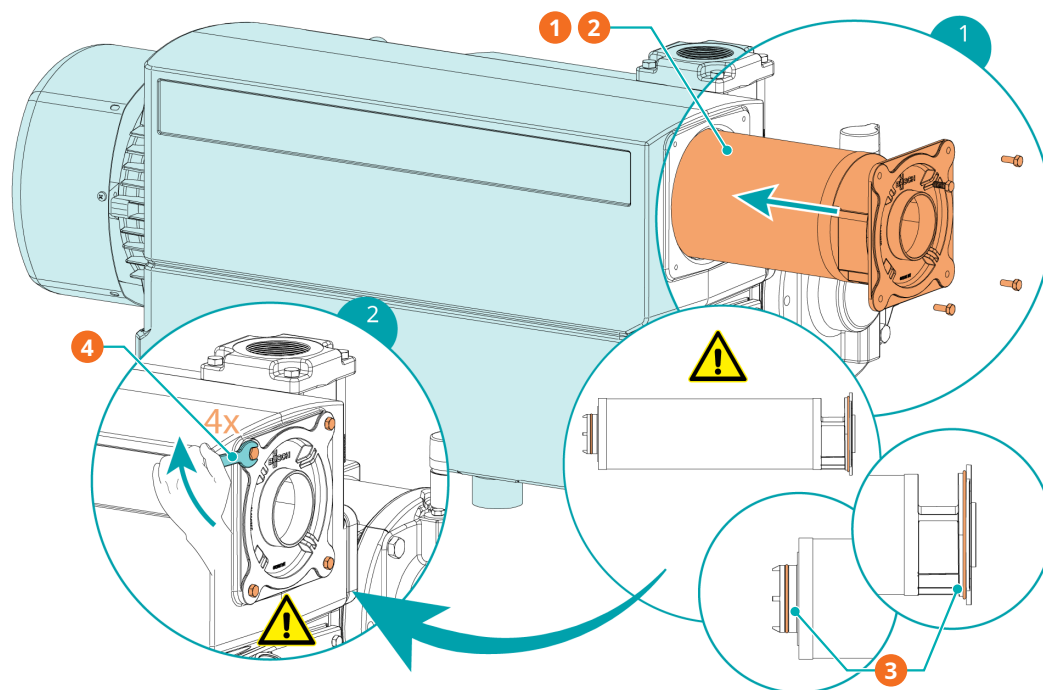

Beskrivning			
1	1x utblåsfilter (EF), se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar – Busch originalreservdelar)	2	Installera filtret med rätt sida upp, med Busch-logotypen vänd uppåt.
3	Kontrollera 2x O-ring	4	Använd en 10 mm nyckel för att dra åt de 4 skruvarna/åtdragningsmoment: 4 Nm (utan täcklock för utblås) eller 8 Nm (med täcklock för utblås)

8.5 Rengöring av värmeväxlare för luft

- Se till att maskinen är dränerad på olja före rengöring av värmeväxlaren för luft (se *Byte av olja och oljefilter* [→ 31]).
- Kör maskinen utan olja och vid atmosfärstryck under högst 1 minut för att dränera kylaren.
- Se till att skydda de öppna hydrauliska anslutningarna för att undvika förorening.

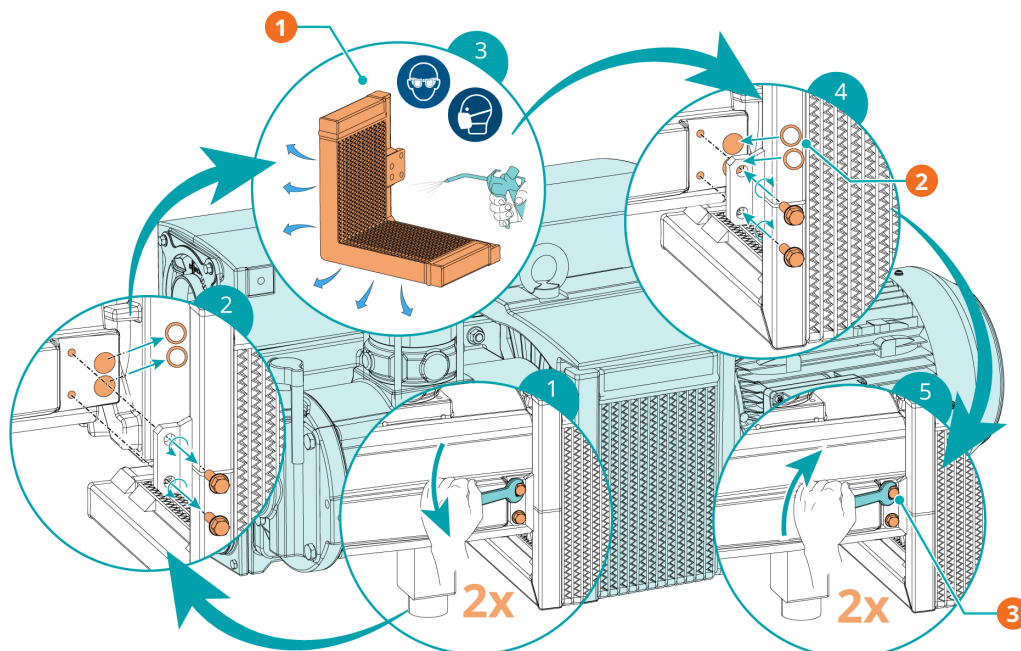

Beskrivning

1	Använd tryckluft och skyddsglasögon och mask	2	2x O-ring, se "Servicesats" (kapitlet Reservdelar)
3	Använd en 13 mm nyckel/åtdragningsmoment: 20 Nm		

9 Översyn



VARNING



maskin är kontaminerad med farligt material.

Risk för förgiftning!

Risk för infektion!

Om maskin är kontaminerad med farliga material:

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning.



OBSERVERA

Felaktig montering.

Risk för förtida maskinfel!

Reducerad effektivitet!

- All demontering av maskin utöver det som beskrivs i denna handbok måste utföras av tekniker som godkänts av Busch.

Om har maskin transporterat gas som är förorenad med främmande ämnen som är hälsovådliga:

- sanera maskin så mycket som möjligt och ange kontamineringens status i 'Deklaration om kontaminering'.

Tillverkaren accepterar endast maskin tillsammans med en undertecknad, fullständigt ifylld och juridiskt bindande "deklaration om kontaminering", som kan laddas ned från följande länk: buschvacuum.com/declaration-of-contamination.

10 Urdrifttagning



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



FÖRSIKTIGHET

Het yta.

Risk för brännskador!

- Innan du gör någonting som kräver att du rör vid maskin, låt den först kylas ned.



FÖRSIKTIGHET

Heta vätskor.

Risk för brännskador!

- Låt svalna maskin innan vätskor tappas av.
- Stoppa maskin och lås den för att förhindra oavsiktlig driftsättning.
- Koppla från strömförsörjningen.
- Lufta anslutningsledningar till atmosfärstryck.

Version med värmeväxlare för vatten-olja:

- Stäng vattenförsörjningen.
- Koppla från vattentillförseln.
- Öppna bypassventilen för vatten (WBV).
- Blås rent med tryckluft i vattenkylningens inlopp.
- Koppla loss alla anslutningar.

Om ska maskin förvaras:

- Se *Förvaring* [→ 10].

10.1 Isärtagning och återvinning

- Tappa ur och samla upp oljan.
- Se till att inte någon olja droppar på golvet.
- Ta bort utblåsfiltren.
- Ta bort oljefiltret.
- Separeras särskilt avfall från maskin.
- Återvinn särskilt avfall enligt tillämpliga föreskrifter.
- Kassera maskin som metallskrot.

11 Reservdelar



OBSERVERA

Användning av reservdelar som inte är Busch-original.

Risk för förtida maskinfel!

Reducerad effektivitet!

- Använd endast Busch originalreservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör från Busch för att säkerställa att maskin fungerar korrekt och för att garantin ska gälla.

Reservdel	Beskrivning	Artikelnummer
Servicesats	Innehåller alla delar för att utföra underhållsarbete	0992 573 694

Om andra delar behövs:

- Kontakta din Busch-representant.

12 Felsökning



FARA

Strömförande ledare.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



FARA

Strömförande ledare. Utför alla arbeten på drivenheten med variabelt varvtal och motorn.

Risk för elstöt!

- Elektriska installationsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.



FÖRSIKTIGHET

Het yta.

Risk för brännskador!

- Innan du gör någonting som kräver att du rör vid maskin, låt den först kylas ned.




FÖRSIKTIGHET

Heta vätskor.

Risk för brännskador!

- Låt svalna maskin innan vätskor tappas av.

Illustrationen visar delar som kan omfattas av felsökning:

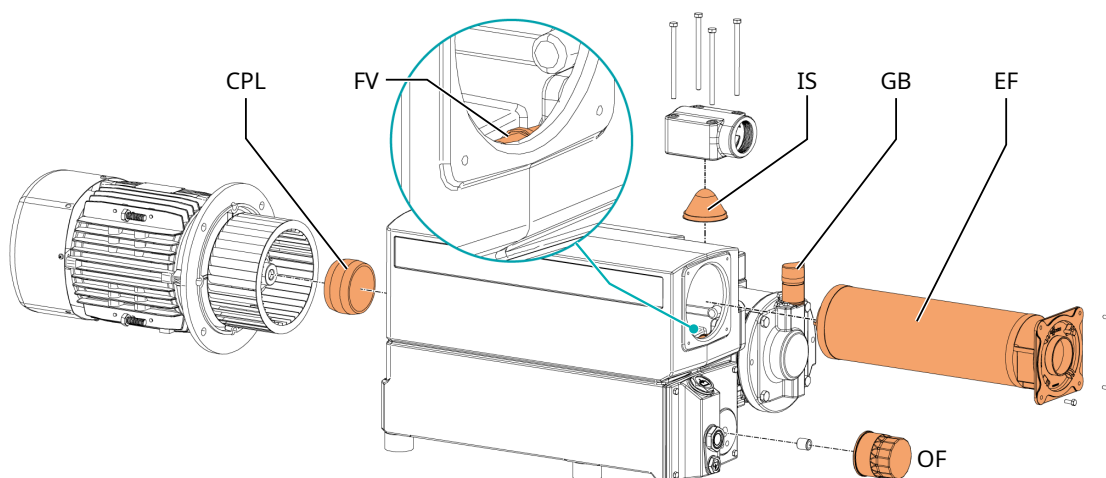

Problem	Möjlig felorsak	Åtgärd
Maskinen startar inte.	Motorn är inte ansluten med rätt spänning.	Kontrollera strömförsörjningen.
	Motorn är defekt.	Byt ut motorn (kontakta Busch).
	Kopplingen (CPL) är trasig.	Byt ut kopplingen (CPL) (kontakta Busch).
maskin uppnår inte normalt tryck vid inloppsanslutningen.	Oljenivån är för låg.	Fyll på olja, se <i>Fyll på olja</i> [→ 17].
	Inloppsnätet (IS) är delvis igensatt.	Rengör inloppsnätet (IS).
	Inloppsfilterpatronen (tillval) är delvis igensatt.	Byt ut inloppsfilterpatronen.
	Invändiga delar är slitna eller skadade.	Reparera maskin (kontakta Busch).
Maskinen bullrar.	Sliten koppling (CPL).	Byt ut kopplingen (CPL).
	Lamellerna har kärvat.	Reparera maskinen (kontakta Busch).
	Defekta lager.	Reparera maskinen (kontakta Busch).
Maskinen kör med ett skramlande ljud i några minuter efter kallstart.	Normalt beteende.	-
maskin blir för varm.	Otillräcklig kylning.	- Ta bort damm och smuts från maskin. - Kontrollera kylfläkten.
	Omgivningstemperaturen är för hög.	Följ tillåten omgivningstemperatur.
	Oljenivån är för låg.	Fyll på olja.
	Utblåsfiltren (EF) är delvis igensatta.	Byt ut utblåsfiltren (EF).
Maskinen ryker eller släpper ut oljedroppar genom gasutloppet.	Utblåsfiltren (EF) är delvis igensatta.	Byt ut utblåsfiltren (EF).
	Ett utblåsfiltren (EF) med o-ring är inte korrekt monterat.	Se till att utblåsfiltren (EF) och o-ringar är korrekt positionerade.
	Flottörventilen (FV) fungerar inte ändamålsenligt.	- Kontrollera flottörventilen. - Reparera maskinen (kontakta Busch).
Onormal oljeförbrukning.	Oljeläckage.	Byt tätningar (kontakta Busch).
	Flottörventilen (FV) fungerar inte ändamålsenligt.	Kontrollera flottörventilen och oljereturledningen och reparera den vid behov (kontakta Busch).
	maskin går vid atmosfärstryck under en längre period.	Se till att maskin går under vakuum.

Problem	Möjlig felorsak	Åtgärd
Oljan är svart.	Intervallen för oljebyte är för långa.	• Spola maskin (kontakta Busch).
	Inloppsfiltret (tillval) är defekt.	• Byt ut inloppsfiltret.
	maskin blir för varm.	• Se problembeskrivningen "maskin blir för varm".
Oljan är emulgerad.	maskin har sugit in vätskor eller stora mängder ånga.	• Spola maskinen (kontakta Busch). • Rengör filtret i gasballast-ventilen (GB). • Ändra driftläge (se kapitel <i>Transportera kondenserbara ångor</i> [→ 28]).

Kontakta din Busch-representant för lösning av problem som inte listas i felsökningstabellen.

13 Tekniska data

		RD 0200 A	RD 0240 A
Nominell kapacitet (50/60 Hz)	m ³ /h	160 / 190	200 / 240
	ACFM	94 / 112	118 / 141
Sluttryck med stängd gasballastventil	hPa (mbar) abs.	0,1	
	Torr	0,075	
Sluttryck med öppen gasballastventil, standardversion 3 m ³ /h	hPa (mbar) abs.	0,5	
	Torr	0,375	
Sluttryck med öppen gasballastventil, stor version 6 m ³ /h	hPa (mbar) abs.	2	
	Torr	1,5	
Nominell motorhastighet (50/60 Hz)	min ⁻¹	1500 / 1800	
	varv/min		
Tillåten motorhastighet	min ⁻¹	1200– 1800	
	varv/min		
Nominellt motorvärde (50/60 Hz)	kW	4,0 / 4,2	4,0 / 4,2
	hk (60 Hz)	5	7,5
Effektförbrukning vid 100 mbar / 75 Torr (50/60 Hz)	kW	2,9 / 3,8	3,5 / 4,0
	hk (60 Hz)	5,1	5,4
Effektförbrukning vid sluttryck (50/60 Hz)	kW	1,9 / 2,3	2,0 / 2,5
	hk (60 Hz)	3,1	3,4
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB (50/60 Hz)	dB(A)	68 / 70	68 / 72
Vattenångtolerans med öppen gasballastventil, standardversion 3 m ³ /h (50/60 Hz) *	hPa (mbar) abs.	18,4 / 26,9	21,3 / 38,0
	Torr	13,8 / 20,2	16,0 / 28,5
Vattenånga med öppen gasballastventil, standardversion 3 m ³ /h (50/60 Hz) *	kg/h	2,0 / 3,4	2,7 / 5,5
	lbs/h	4,4 / 7,5	5,8 / 12,1
Vattenångtolerans med öppen gasballastventil, stor version 6 m ³ /h (50/60 Hz) *	hPa (mbar) abs.	57,3 / 171	69,0 / 200,0
	Torr	43,0 / 129	51,8 / 150,0
Vattenånga med öppen gasballastventil, stor version 6 m ³ /h (50/60 Hz) *	kg/h	6,2 / 21,6	8,6 / 29,0
	lbs/h	13,6 / 47,6	18,9 / 64,0
Maximalt tillåtet tryck i oljerökavskiljare	hPa (mbar)	1600	
	Torr	1200	
Maximal tillåten gasinloppstemperatur enligt inloppstryck	°C	≤50 hPa (mbar) abs. : 150	
	°F	≤ 37,5 Torr: 302	
	°C	> 50 hPa (mbar) abs. : 80	
	°F	> 37,5 Torr: 176	
Omgivande temperatur	°C	5– 40	
	°F	41– 104	
Omgivande tryck		Atmosfärstryck	
Oljekapacitet	l	7	
	qts.	7,5	
Vikt ca (standardkonfiguration)	kg	175	
	lbs.	386	

		RD 0300 A	RD 0360 A
Nominell kapacitet (50/60 Hz)	m ³ /h	250 / 300	300 / 360
	ACFM	147 / 177	177 / 212
Sluttryck med stängd gasballastventil	hPa (mbar) abs.	0,1	
	Torr	0,075	
Sluttryck med öppen gasballastventil, standardversion 3 m ³ /h	hPa (mbar) abs.	0,5	
	Torr	0,375	
Sluttryck med öppen gasballastventil, stor version 6 m ³ /h	hPa (mbar) abs.	2	
	Torr	1,5	
Nominell motorhastighet (50/60 Hz)	min ⁻¹	1500 / 1800	
	varv/min		
Tillåten motorhastighet	min ⁻¹	1200– 1800	
	varv/min		
Nominellt motorvärde (50/60 Hz)	kW	5,5 / 6,6	5,5 / 6,6
	hk (60 Hz)	7,5	10
Effektförbrukning vid 100 mbar / 75 Torr (50/60 Hz)	kW	4,6 / 5,6	5,1 / 6,3
	hk (60 Hz)	7,5	8,4
Effektförbrukning vid sluttryck (50/60 Hz)	kW	2,4 / 3,0	2,8 / 3,2
	hk (60 Hz)	4,0	4,3
Ljudtrycksnivå (ISO 2151) KpA = 3 dB (50/60 Hz)	dB(A)	68 / 72	70 / 72
Vattenångtolerans med öppen gasballastventil, standardversion 3 m ³ /h (50/60 Hz) *	hPa (mbar) abs.	31,2 / 88,6	32,1 / 105
	Torr	23,4 / 66,6	24,1 / 78,4
Vattenånga med öppen gasballastventil, standardversion 3 m ³ /h (50/60 Hz) *	kg/h	4,9 / 16,5	5,8 / 21,7
	lbs/h	10,9 / 36,5	12,9 / 47,8
Vattenångtolerans med öppen gasballastventil, stor version 6 m ³ /h (50/60 Hz) *	hPa (mbar) abs.	117,0 / 200,0	119,0 / 200,0
	Torr	88,0 / 150,0	89,2 / 150,0
Vattenånga med öppen gasballastventil, stor version 6 m ³ /h (50/60 Hz) *	kg/h	18,6 / 37,3	21,6 / 41,5
	lbs/h	41,0 / 82,3	47,6 / 91,4
Maximalt tillåtet tryck i oljerökavskiljare	hPa (mbar)	1600	
	Torr	1200	
Maximal tillåten gasinloppstemperatur enligt inloppstryck	°C	≤50 hPa (mbar) abs. : 150	
	°F	≤ 37,5 Torr: 302	
	°C	> 50 hPa (mbar) abs. : 80	
	°F	> 37,5 Torr: 176	
Omgivande temperatur	°C	5– 40	
	°F	41– 104	
Omgivande tryck		Atmosfärstryck	
Oljekapacitet	l	7	
	qts.	7,5	
Vikt ca (standardkonfiguration)	kg	190	
	lbs.	419	

* DIN 28426-1, vid inloppstryck = 10 hPa

14 Olja

Namn	ISO-VG	Oljetyp	1 litersför- packning	5 litersför- packning	10 litersför- packning	20 litersför- packning
VM 100	100	Mineral	0831 000 060	0831 000 059	-	0831 166 905
VSB 100	100	Syntetisk	0831 168 351	0831 168 352	-	0831 168 353
VSC 100	100	Syntetisk	0831 168 356	0831 168 357	-	0831 168 359

Oljeövervakning	Varningssignal Oljetemperatur [°C]	Brytpunkt/trippsignal Oljetemperatur [°C]
VM 100	90	110
VSB 100	110	130
VSC 100	110	130

Information om vilken olja som ska fyllas på i maskin finns på namnskylden (NP).

Oljans lämplighet

- **Olja VM 100:** Standardolja för drifttemperaturer <90 °C.
- **Olja VSB 100:** Lämplig för livsmedelstillämpningar (H1); heavy duty-driftscykel.
 - Uppfyller kosher- och halalstandarder.
- **Olja VSC 100:** Lämplig för svåra tillämpningar.

15 EU-försäkran om överensstämmelse

Denna försäkran om överensstämmelse och CE-märkningen som är fästa på namnskylden gäller för maskin som levererats av Busch. Denna försäkran om överensstämmelse har utfärdats under tillverkarens ansvar.

Om denna maskin ska byggas in i något överordnat maskineri måste tillverkaren av det överordnade maskineriet (som även kan vara det företag som sköter driften) genomföra bedömningsprocessen om överensstämmelse för det överordnade maskineriet eller anläggningen, utfärda försäkran om överensstämmelse för det och märka det med CE-märket.

Tillverkaren fastställs med ledning av serienumret:

Serienumret börjar på **DEM1...**

Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
79689 Maulburg
Tyskland

Serienumret börjar på **CHM1...**

Ateliers Busch S.A.
Zone industrielle
2906 Chevenez
Switzerland

Serienumret börjar på **USM1...**

Busch Manufacturing LLC
516 Viking Drive
Virginia Beach, VA 23452
USA

Serienumret börjar på **CNM1...**

Busch Manufacturing
China Co., Ltd.
No. 73, Zhulin 4th Road, Daji Street,
Caidian District, Wuhan
City, Kina

intygar att maskin: vakuumpump R5 RD 0200 A; R5 RD 0240 A; R5 RD 0300 A; R5 RD 0360 A

uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i följande EU-direktiv:

- "Maskindirektivet" 2006/42/EG, om serienumret är mindre än eller lika med XXX126999999
- "Maskinreglering" (EU) 2023/1230, om serienummer är högre än eller lika med XXX127000000
- "Elektromagnetisk kompatibilitet (EMK) 2014/30/EU
- RoHS direktivet 2011/65/EU, vilket begränsar användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

och uppfyller följande harmoniserade standarder som har tillämpats för att uppfylla dessa bestämmelser:

Standard	Standardens titel
SS-EN ISO 12100: 2010	Maskinsäkerhet – Grundläggande koncept, allmänna konstruktionsprinciper
SS-EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Vakuumpumpar – Säkerhetskrav – Del 2
EN 60204-1 : 2018	Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar
SS-EN ISO 13857: 2019	Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden
SS-EN ISO 2151: 2008	Akustik – Kompressorer och vakuumpumpar – Mätning av buller – Teknisk metod (grad 2)
SS-EN IEC 61000-6-2:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generella fordringar. Immunitet hos utrustning i industrimiljö
SS-EN IEC 61000-6-4:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generella fordringar. Emission från utrustning i industrimiljö

Juridisk person med behörighet att sammanställa den tekniska filen och auktoriserad representant i EU (om tillverkaren inte finns i EU):

Busch Dienste GmbH, Schauinslandstr. 1, DE-79689 Maulburg

Maulburg, 2025-02-01



Dr Martin Gutmann
Verkställande direktör
Busch Produktions GmbH

Chevenez, 2025-02-01



Christian Hoffmann
Verkställande direktör
Ateliers Busch S.A.

Virginia Beach, 2025-02-01



Dalip Kapoor
Chefsjurist,
Legal & Compliance Officer
Busch Manufacturing LLC

Wuhan, 2025-02-01



Philip Wu
Verkställande direktör
Busch Manufacturing
China Co., Ltd.

16 Försäkran om överensstämmelse

Denna försäkran om överensstämmelse och UKCA-märkena som är fästa på namnskylden gäller för maskin som levererats av Busch. Denna försäkran om överensstämmelse har utfärdats under tillverkarens ansvar.

Om denna maskin ska byggas in i något överordnat maskineri måste tillverkaren av det överordnade maskineriet (som även kan vara det företag som sköter driften) genomföra bedömningsprocessen om överensstämmelse för det överordnade maskineriet eller anläggningen, utfärda försäkran om överensstämmelse för det och märka det med UKCA-märket.

Tillverkaren fastställs med ledning av serienumret:

Serienumret börjar på **DEM1...**

Busch Produktions GmbH
Schauinslandstr. 1
79689 Maulburg
Tyskland

Serienumret börjar på **CHM1...**

Ateliers Busch S.A.
Zone industrielle
2906 Chevenez
Switzerland

Serienumret börjar på **USM1...**

Busch Manufacturing LLC
516 Viking Drive
Virginia Beach, VA 23452
USA

Serienumret börjar på **CNM1...**

Busch Manufacturing
China Co., Ltd.
No. 73, Zhulin 4th Road, Daji Street,
Caidian District, Wuhan
City, Kina

intygar att maskin: vakuumpump R5 RD 0200 A; R5 RD 0240 A; R5 RD 0300 A; R5 RD 0360 A

uppfyller alla tillämpliga bestämmelser för lagstiftningen i Storbritannien:

- Tillhandahållande av maskiner (säkerhets-)bestämmelser 2008
- Bestämmelser gällande elektromagnetisk kompatibilitet 2016
- Bestämmelser gällande begränsad användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 2012

och uppfyller följande gällande standarder som har tillämpats för att uppfylla dessa bestämmelser:

Standard	Standardens titel
SS-EN ISO 12100: 2010	Maskinsäkerhet – Grundläggande koncept, allmänna konstruktionsprinciper
SS-EN 1012-2 : 1996 + A1 : 2009	Vakuumpumpar – Säkerhetskrav – Del 2
EN 60204-1 : 2018	Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar
SS-EN ISO 13857: 2019	Maskinsäkerhet – Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden
SS-EN ISO 2151: 2008	Akustik – Kompressorer och vakuumpumpar – Mätning av buller – Teknisk metod (grad 2)
SS-EN IEC 61000-6-2:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generella fordringar. Immunitet hos utrustning i industrimiljö
SS-EN IEC 61000-6-4:2019	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Generella fordringar. Emission från utrustning i industrimiljö

Juridisk person med behörighet att sammanställa den tekniska filen och importör i Storbritannien (om tillverkaren inte är verksam i Storbritannien):

Busch (UK) Ltd, 30 Hortonwood, Telford – UK

Maulburg, 2025-02-01



Dr Martin Gutmann
Verkställande direktör
Busch Produktions GmbH

Chevenez, 2025-02-01



Christian Hoffmann
Verkställande direktör
Ateliers Busch S.A.

Virginia Beach, 2025-02-01



Dalip Kapoor
Chefsjurist,
Legal & Compliance Officer
Busch Manufacturing LLC

Wuhan, 2025-02-01



Philip Wu
Verkställande direktör
Busch Manufacturing
China Co., Ltd.

Anteckningar

A large grid of dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small, light gray dots.

BUSCH GROUP

Busch Group är en av världens största tillverkare av vakuumpumpar, vakuumsystem, blåsmaskiner, kompressorer och gasreduceringssystem. Under sitt paraply har koncernen två välkända varumärken: Busch Vacuum Solutions och Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions. Tillsammans erbjuder de lösningar för en mängd olika branscher. Ett globalt nätverk av högkompetenta lokala team i 44 länder garanterar att du alltid har tillgång till kompetent, skräddarsydd support nära dig. Var du än befinner dig. Vilken bransch du än verkar i.



● Busch-koncernens företag

▲ Busch-koncernens
produktionsanläggningar

● Busch Groups service center

■ Busch-koncernens lokala representanter

www.buschvacuum.com

www.pfeiffer-vacuum.com